




### 3. Bedienung (DE)

↓ kurz (<1 Sek.)    ↓↓ lang (>1Sek.)

#### 3.2) Einstellen der Funkparameter \*


##### 3.2a) Funk aktivieren/deaktivieren

- Taste **MENU** lang drücken
- Anzeige „d“ bzw. z.B. „d 01001“, wenn eine Adresse bereits zugewiesen ist, oder „d OFF“ erscheint im Display.
- Durch kurzen Tastendruck auf Taste **ON/OFF** kann die Funkfunktion deaktiviert, „d OFF“ bzw. aktiviert werden, Anzeige „d“ bzw. zugewiesene Adresse z.B. „d 01001“.

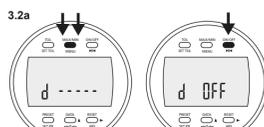

##### 3.2b) Adresse zuweisen


- > Anzeige zeigt eine alle Adresse, z.B. d 01123
- Taste **PRESET** kurz drücken
- Anzeige zeigt d ----
- Taste **▲** kurz drücken
- > Symbol „Funk“ blinkt. Wird das Funksymbol dauerhaft angezeigt, ist der Messur eine Adresse durch die Software MarCom zugewiesen worden und wird im Display angezeigt.
- Durch kurzen Druck auf Taste **ON/OFF** kann die Adresszuweisung gestoppt werden und mit kurzem Druck auf Taste **▲** wieder fortgesetzt werden.
- Weiter mit Taste **▶**

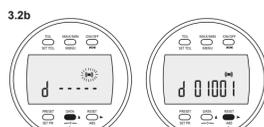

##### 3.2c) Funkkanal einstellen

Als Werkseinstellung ist Kanal CH 01 eingestellt. Hinweis: Eine Umstellung auf Kanal 2 oder 3 ist nur erforderlich, wenn es zu Konflikten mit anderen Geräten kommt, die die Frequenz 2,4 GHz nutzen.


- > Die Kanalnummer **mus** mit der Kanalnummer in der Software MarCom übereinstimmen!
- > Einstellung des Kanals mit Taste **▲**
- Weiter mit Taste **▶**

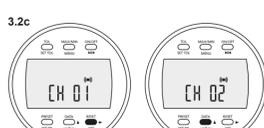

##### 3.2d) ECO-Modus

Als Werkseinstellung ist der ECO-Modus ausgeschaltet.

- > Hinweis: Im ECO Modus wird die Übertragungsgeschwindigkeit reduziert, dadurch sind schnelle Übertragungsintervalle <7 Sekunden nicht empfehlenswert bzw. nicht möglich. Sollte der ECO Modus aktiviert sein, so muss dieser auch in der Software MarCom im Funkmessgerät aktiviert werden!
- > ECO-Modus aktivieren bzw. deaktivieren (Taste **▲** drücken)
- weiter mit Taste **▶**

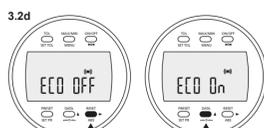


Hinweis: Nach Änderungen lt. Punkt 3.2c und 3.2d, muss die Verbindung ggf. neu aufgebaut werden.

\* Hinweis: Die beschriebenen Funktionen unter Punkt 3.2) Einstellung der Funkparameter sind nur bei digitalen Messuhren mit Funkfunktion möglich!

#### 3.3 Einstellfunktionen


##### 3.3a) mm/inch / Umschaltung der Maßeinheit

- Taste **MENU** lang drücken
- Anzeige **unit** erscheint im Display
- Taste **▲** kurz drücken: Symbol **inch** erscheint im Display
- Maßeinheit ist aktiv
- Gewünschte Maßeinheit auswählen
- Weiter mit Taste **▶**

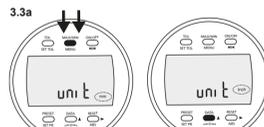


##### 3.3b) Einstellung Ziffernschritt

- > Hinweis: Nur für Geräte mit umschaltbarem Ziffernschritt
- > Aktueller Ziffernschritt erscheint in der Anzeige (z. B. 0,001)
- Taste **▲** kurz drücken
- > Ziffernschrittwert ändert sich mit jedem Tastendruck (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm) bzw. (0,0002/0,0005/0,001/0,002/0,005 inch)
- Weiter mit Taste **▶**

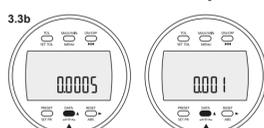


##### 3.3c) ▲▼ / Messrichtungsumschaltung

- > Symbol **▲** erscheint in der Anzeige. Positive Zählrichtung bei hineingehendem Tastbolzen
- Taste **▲** kurz drücken
- > Symbol **▼** erscheint in der Anzeige. Negative Zählrichtung bei hineingehendem Tastbolzen.
- Weiter mit Taste **▶**

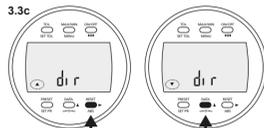

##### 3.3d) Individuelle Tastatursperre


- Sperren und Lösen der jeweiligen Taste über kurzen bzw. langen Tastendruck. Setzen der Funktion über der Taste durch kurzen Tastendruck, unter der Taste durch langen Tastendruck.
- Zum Verlassen Taste **ON/OFF** kurz drücken. Wert wird gespeichert
- > **Aktivieren-/ und Deaktivieren der Tastatursperre**
- Taste **Tol-** und **ON/OFF** gleichzeitig kurz drücken => Symbol **🔒** erscheint/erlischt in der Anzeige.

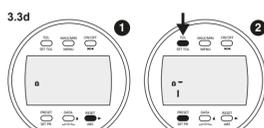

Hinweis: Wenn keine Änderungen erfolgen, weiter mit Taste **▶**

##### 3.3e) Auto OFF einstellen

- Taste **▲** kurz drücken
- > 1. Stelle der Eingabe blinkt
- Taste **▶** kurz drücken
- > 2. Stelle der Eingabe blinkt
- Taste **▲** kurz drücken
- > Eingabewert erhöht sich bei jedem Tastendruck (0,1, 2, ... 9), max. 999 Minuten einstellbar
- Taste **ON/OFF** kurz drücken
- > Wert wird gespeichert

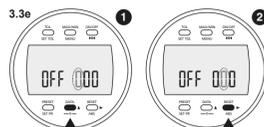


Hinweis: Wenn keine Änderungen erfolgen, weiter mit Taste **▶**

Hinweis: Um Batterieenergie zu sparen, wird empfohlen, die Auto OFF-Einstellung des Messgerätes zu nutzen. In der Werkseinstellung ist Auto-OFF deaktiviert.

##### 3.3f) Faktoreinstellung

- Taste **▲** kurz drücken
- > 1. Stelle der Eingabe blinkt
- Taste **▲** kurz drücken
- > Eingabewert erhöht sich bei jedem Tastendruck (0,1, 2, ... 9)
- Taste **▶** kurz drücken
- > 2. Stelle der Eingabe blinkt
- Taste **ON/OFF** kurz drücken
- > Value wird gespeichert, **out** - erscheint im Display

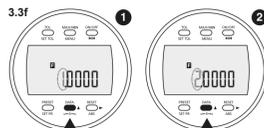


Hinweis: Wenn keine Änderungen erfolgen, weiter mit Taste **▶**

##### 3.3g) Einstellung Datenausgang (siehe 5.1)

- > **out** - erscheint in der Anzeige (Daten werden ohne Einheit gesendet)
- Taste **▲** kurz drücken
- > **out mm inch** erscheint in der Anzeige (Daten werden mit Einheit gesendet)

Weiter mit Taste **▶**

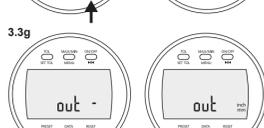

### 3. Operation (EN)

↓ Press & release (<1 sec.)    ↓↓ Press & hold (>1 sec.)

#### 3.2) Setting the Wireless Parameter \*

- Press and hold the **MENU** key
- > When an address has already been allocated, in the display will either appear „d“ e.g. „d 01001“, or „d OFF“
- Press and release the **ON/OFF** key to deactivate the wireless function, in the display will appear „d OFF“ and/or activated, „d“ or the allocated address „d 01001“ will appear in the display.

##### 3.2b) Allocate an Address

- > In the display an old address appears, for example d 01123
- Press and release the **PRESET** key
- > d ---- appears in the display
- Press and release the **▲** key
- > The symbol „Wireless“ will flash. If the wireless symbol is permanently shown, the indicator has been allocated an address via the MarCom software; this address will appear in the display. By briefly pressing the **ON/OFF** key the address allocation can be stopped, to continue with the allocation press the **▲** key.
- Continue with the **▶** key

##### 3.2c) Set a Wireless Channel

In the factory settings the channel CH 01 is preset. Note: Switching to channel 2 or 3 is only required, when there is a conflict with other devices that also use the 2.4 GHz frequency.

- > The channel number **must** correspond to the channel number in the MarCom software!
- > Set the channel with the **▲** key
- Continue with the **▶** key

##### 3.2d) ECO mode

In the factory settings the ECO mode is deactivated.

- > Note: In the ECO mode the transmission speed is reduced, therefore fast transmission intervals <7 seconds are not recommended and/or possible. If the ECO mode should be activated, this must also be activated in the MarCom software on the wireless measuring instrument!
- > To activate/deactivate the ECO mode (Press the **▲** key)
- Continue with the **▶** key

Note: After the changes made in the point 3.2c and 3.2d, the connection may have to be reestablished

\* Note: The described functions in „point 3.2) Setting the Wireless Parameter“ are only possible with Digital Indicators with the wireless function!

#### 3.3 setting functions

##### 3.3a) mm/inch / Changing the unit of measurement

- Press and hold **MENU** key: The symbol **unit** will appear in the display
- Briefly press the **▲** key: The symbol **inch** will appear in the display
- > Unit of measurement is set to inch
- Select the required unit of measurement
- Continue with the **▶** key

##### 3.3b) Setting the Resolution

- > Note: Only available for digital indicators that have a switchable resolution
- > Actual resolution appears in the display (e. g. 0,001)
- Briefly press the **▲** key
- > Resolution changes each time the key is pressed (0,0005/0,001/0,002/0,005/0,01 mm) resp. (0,0002/0,0005/0,001/0,002/0,005 inch)
- Continue with the **▶** key

##### 3.3c) ▲▼ / Changing the measuring direction

- > The symbol **▲** appears in the display. Positive counting direction, value will increase when the spindle moves inwards
- Briefly press the **▲** key
- > The symbol **▼** appears in the display. Negative counting direction, value will decrease when the spindle moves inwards
- Continue with the **▶** key

##### 3.3d) Individual Key Lock

- To lock and unlock individual keys. Press the respective key either with a short (press & release) or long (press & hold). Set the function on a key with a short pressing of the key for the function above the key, for the function below the key press and hold the respective key.
- To exit, briefly press the **ON/OFF** key. Value will be stored
- > **Activate-/ and deactivate the individual key lock**
- Press the **Tol** and **ON/OFF** key simultaneously => The **🔒** symbol appears/disappears in the display.

Note: When there are no further adjustments are to be made, press the **▶** key

##### 3.3e) Set and adjust the Auto OFF

- Briefly press the **▲** key
- > The 1st input position will flash
- Briefly press the **▶** key
- > The 2nd input position will flash
- Briefly press the **▲** key
- > The digit will increase, each time the key is pressed (0,1, 2, ... 9), max. 999 minutes selectable
- Briefly press the **ON/OFF** key
- > Value will be stored

Note: When there are no further adjustments are to be made, press the **▶** key

Note: In order to save battery power, it is recommended to use the Auto OFF setting of the measuring instrument. In the factory setting the Auto-OFF is deactivated.

##### 3.3f) Factor Setting

- Briefly press the **▲** key
- > The 1st input position will flash
- Briefly press the **▲** key
- > The digit will increase, each time the key is pressed (0,1, 2, ... 9)
- Briefly press the **▶** key
- > The 2nd input position will flash
- Briefly press the **ON/OFF** key
- > Value will be stored, **out** - appears in the display

Note: When there are no further adjustments are to be made, press the **▶** key

##### 3.3g) Setting the Data Output (see 5.1)

- > **out** - appears in the display (data will be sent without the measuring unit)
- Briefly press the **▲** key
- > **out mm inch** appears in the display (data is sent with the measuring unit)

Continue with the **▶** key

### 3.3h) Werkseinstellung (DE)

- Taste **▲** kurz drücken
- > FA-SET blinkt in der Anzeige max. 5 Sek.

- innerhalb 5 Sek. Taste **PRESET** kurz drücken
- > Rücksetzen auf Werkseinstellung, Einstellmenü wird verlassen.

Hinweis: Wenn keine Änderungen erfolgen, weiter mit Taste **▶** bzw. mit kurzem Druck auf **MENU**-Taste das Menü verlassen.

#### 3.4 Messfunktionen

##### 3.4a) TOL: Toleranz aktivieren/deaktivieren

- Taste **TOL** kurz drücken
- > Toleranzmarken in der Skalenanzeige und Symbol **TOL** erscheinen in der Anzeige. Die Toleranz- bzw. Unterschreitung wird durch Pfeile im Display angezeigt. Befindet sich die Marke des aktuellen Messwerts direkt auf einer der Toleranzmarken der Skalenanzeige, so blinkt die entsprechende Marke.

Hinweis: Folgende Funktionen sind gesperrt: [MAX] [MIN] [TIR] [H] [I] [←0→]

Der Messwert wird über die Schnittstelle übertragen.

- Taste **TOL** nochmals kurz drücken
- > Toleranzfunktion wird ausgeschaltet

##### 3.4b) MAX / MIN / TIR

- Taste **MAX/MIN** kurz drücken
- > Maximalwertfassung: Symbol **MAX** erscheint in der Anzeige. Beim Messen wird in der Ziffern- und Skalenanzeige der höchste Wert angezeigt und gespeichert (Schleppzifferfunktion).
- Druck auf **RESET**-Taste startet neue Messung.
- Taste **MAX/MIN** nochmals kurz drücken
- > Minimalwertfassung: Symbol **MIN** erscheint in der Anzeige. Beim Messen wird in der Ziffern- und Skalenanzeige der niedrigste Wert angezeigt und gespeichert
- Druck auf **RESET**-Taste startet neue Messung.
- Taste **MAX/MIN** nochmals kurz drücken
- > Differenzwertfassung: Symbol **TIR** erscheint in der Anzeige. Ziffern- und Skalenanzeige stehen auf "0". Beim Messen werden der MAXIMAL- und der MINIMAL-WERT gespeichert und die Differenz ermittelt. Diese wird in der Ziffern- und Skalenanzeige angezeigt und gespeichert.
- Kurzer Druck auf **RESET**-Taste startet neue Messung.
- Taste **MAX/MIN** nochmals kurz drücken, possible with Digital Indicators with the wireless function befindet sich wieder im Normalmodus.

Hinweis: In **MAX, MIN, TIR** - Modus sind folgende Funktionen gesperrt: [TOL/SET-TOL] [SET/PR] [ABS] [←0→]

Bereichsüberschreitung wird in der Skalenanzeige durch das Symbol **◀** und **▶** angezeigt.

##### Übernahme des Einstell- bzw. Meisterwerts im Extrempunkt position.

- > Bei aktivierter **MAX**- bzw. **MIN**-Funktion kann eine Übernahme des Preset-Werts erfolgen.
- Nach Ermittlung des Extremwerts wird kurz die **PRESET**-Taste betätigt.
- > Zur Bestätigung erscheint kurzzeitig der gespeicherte Preset-Wert in der Anzeige.
- **MAX, MIN** durch mehrmaliges Betätigen der **MAX/MIN**-Taste verlassen.
- Nach erneuter Anwahl von **MAX** bzw. **MIN** erscheint an der Stelle des Maximums, bzw. Minimums der gespeicherte Preset-Wert.

##### 3.4c) **◀|▶** Messbereichumschaltung der Skalenanzeige

- Taste **◀|▶** lang drücken
- > Jeder lange Tastendruck ändert die Messspanne der Skalenanzeige und den Skalenteilungswert.

Skalen-teilungswert	Messspanne	Skalen-teilungswert	Messspanne
mm	mm	inch	inch
0,0005	± 0,01	0,0002	± 0,004
0,001	± 0,02	0,0005	± 0,01
0,002	± 0,04	0,001	± 0,02
0,005	± 0,1	0,002	± 0,04
0,01	± 0,2	0,005	± 0,1

##### 3.4d) PRESET PRESET eingeben

- Taste **PRESET/SET** lang drücken
- > Symbol **PRESET** erscheint in der Anzeige, **+/-** blinkt, SET-Modus ist aktiviert
- Taste **▲** kurz drücken
- > Vorzeichen (+/-) wechselt bzw. Anzeigestelle erhöht sich bei jedem Tastendruck (0,1, 2, ... 9)
- Taste **▶** kurz drücken
- > Nächste Anzeigestelle blinkt
- Zum Setzen der nächsten Anzeigestelle den Vorgang wiederholen.
- Taste **PRESET** kurz drücken
- > Symbol **PRESET** wird ausgeblendet, Eingabewert **PRESET**-Wert wird gespeichert und gleichzeitig aktiviert

Hinweis: **PRESET**-Wert bleibt auch beim Ausschalten erhalten.

##### PRESET aktivieren

- Taste **PRESET** kurz drücken
- > Gespeicherter **PRESET**-Wert erscheint als aktueller Wert in der Anzeige. Gleichzeitig wird das **ABS**-Symbol aktiviert

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Messrichtung (3.3c) für Ihre Anwendung richtig gesetzt wurde.

##### 3.4e) TOL/Toleranzüberwachung

- Taste **SET TOL** lang drücken
- > Symbole **SET, TOL, ▲** erscheinen in der Anzeige, **+/-** blinkt
- > SET-Modus für oberen Grenzwert ist aktiv.
- Taste **▲** kurz drücken
- > Vorzeichen (+/-) wechselt bzw. Anzeigestelle erhöht sich bei jedem Tastendruck (0,1, 2, ... 9)
- Taste **▶** kurz drücken
- > Nächste Anzeigestelle blinkt
- Vorgang wiederholen, um die nächste Anzeigestelle zu setzen.
- Taste **TOL/SET TOL** kurz drücken
- > Symbole **SET, TOL, ▼** erscheinen in der Anzeige, **+/-** blinkt.
- > SET-Modus für unteren Grenzwert ist aktiv.
- Taste **▲** kurz drücken
- > Vorzeichen (+/-) wechselt bzw. Anzeigestelle erhöht sich bei jedem Tastendruck (0,1, 2, ... 9)
- Taste **▶** kurz drücken
- > Nächste Anzeigestelle blinkt
- Vorgang wiederholen, um die nächste Anzeigestelle zu setzen.
- Taste **TOL/SET TOL** kurz drücken,
- > Toleranzüberwachung ist aktiv.

Hinweis: Toleranzwerte werden als Absolutwert eingegeben: z. B. 8 ± 0,025 => Wert für Set, Tol, ▲: 8,025 oder Wert für Set, Tol, ▼: 7,975







##### 3.5 Sperren von Bedienfunktionen

**Aktivieren**  
Durch gleichzeitiges Betätigen der **ON/OFF** und der **TOL**-Taste werden alle Tasten außer der **ON/OFF**-Taste gesperrt. Das **🔒**-Symbol erscheint in der Anzeige.

**Deaktivieren**  
Durch gleichzeitiges Betätigen der **ON/OFF** und der **TOL**-Taste wird die Tastensperre wieder aufgehoben.

Hinweis: Wird eine gesperrte Taste betätigt, erscheint in der Ziffernanzeige **LOC**

### 3.3h (EN)

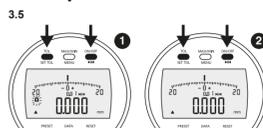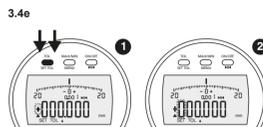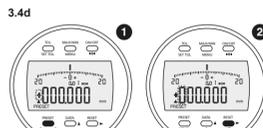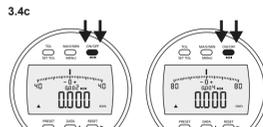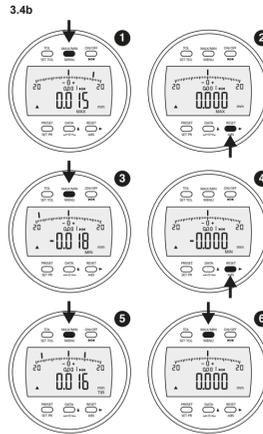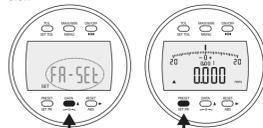

### 3.3h) Factory Setting (EN)

- Briefly press the **▲** key
- > FA-SET flashes in the display for in max. 5 Sec

- Within the 5 Sec. briefly press the **PRESET** key
- > Reset to the factory settings, The setting menu is exited.

Note: When there are no further adjustments are to be made, press the **▶** key or press the **MENU** key.

#### 3.4 Measuring functions

##### 3.4a) TOL: Activate/Deactivate Tolerance

- Press and release the **TOL** key
- > Tolerance markers in the analog display and the symbol **TOL** in the digital display will appear. When above or below tolerance an arrow will appear in the display. If the marker representing the actual measuring value is directly on the tolerance marker shown in the analog display the appropriate marker will flash.

Note: The following functions are blocked: [MAX] [MIN] [TIR] [H] [I] [←0→]

The measured value will be transmitted via the interface

- Press briefly the **TOL** key
- > Tolerance function is deactivated

##### 3.4b) MAX / MIN / TIR

- Press and release the **MAX/MIN** key
- > Maximum value is acquired: The symbol **MAX** will appear in the display. When measuring the highest value will appear in both the analog and digital displays, this value will also be saved (Drag Indicator Function).
- Press and release the **MAX/MIN** key
- > Minimum value is acquired: The symbol **MIN** will appear in the display. When measuring both the analog and digital displays will show and save the lowest value
- Press **RESET** key to start a new measurement.
- Press and release the **MAX/MIN** key
- > Acquisition of the Difference Value: Symbol **TIR** will appear in the display. Analog and digital display is at "0". When measuring the MAXIMUM and MINIMUM VALUE will be stored and the difference between them will be determined. This will be displayed and saved in analog and digital display.
- Press and release the **RESET** key to start a new measurement.
- Press and release the **MAX/MIN** key, the symbol **TIR** will disappear and the indicator will be once again in normal mode.

Note: In **MAX, MIN, TIR** - modes the following functions are blocked: [TOL/SET-TOL] [SET/PR] [ABS] [←0→]

Exceeding the range will be indicated in the digital display by the **◀** and **▶** symbol.

##### Accepting a setting or master value in Extreme point position.

- > The acceptance of a Preset value is possible when the **MAX**- and/or **MIN**-function is activated.
- To determine the extreme values press Press and release the **PRESET** key.
- > For confirmation the stored Preset value will appear for a short moment in the display.
- Exit **MAX, MIN** by pressing the **MAX/MIN** key several times.
- After renewed selection of either **MAX** or **MIN** the stored Preset value will appear in the display.

##### 3.4c) **◀|▶** Switching the measuring range of the analog display

- Press and hold the **◀|▶** key
- > The longer the key is pressed the range of the analog display and the readings will change.

Readings	Meas. range	Readings	Meas. range
mm	mm	inch	inch
0,0005	± 0,01	0,0002	± 0,004
0,002	± 0,02	0,0005	± 0,01
0,002			