


● ポケット検電器

ピーホーマン®

電池付き

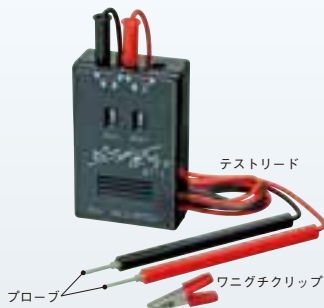

- 同一端子で100V、200Vの商用電源電圧をチェックできます。
- ブザー音による導通チェックができます。
- 裏面の磁石で銅板製の盤に取り付けてチェック作業ができます。
- プローブの先端にワニグチクリップを取り付けて電線に固定できます。
- プローブの先端がWAGO差込コネクタ(WGT-□、WGX□、WF-□、WFR-□)の検電用点検窓に対応しています。
- 小型軽量のため胸ポケットに入ります。



仕様

最大許容電圧	AC220V
表示変換電圧 (AC100V→AC200V)	AC120 ~ 130V
導通チェック可能抵抗	20Ω(最大)
使用電池	単三乾電池(DC1.5V)
ヒューズ	1A
本体寸法	L90mm×W58mm×H25mm
本体質量	120g(乾電池含む)



仕様	ご注文品番	セット情報	梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
	BT1	本体 電池:単三乾電池(DC1.5V) ヒューズ(スペア1本) テストリード ワニグチクリップ	12	48	—	1個	4,550	

手順

電圧チェック



- ① プラグを“電圧”と表示してある内蔵端子へ差し込みます。



- ② プローブをコンセント等の被測定物に接触させます。



- 表示について
AC100Vの場合、100V表示のランプが点灯します。



- 表示について
AC200Vの場合、100V表示と200V表示のランプが点灯します。

導通チェック



- ① プラグを“導通”と表示してある内蔵端子へ差し込みます。



- ② プローブを本体裏面のBC表示の両側にあるナットに接触させてブザーが鳴ることを確認します。



- ③ プローブを被測定物に接触させます。



- 表示について
導通状態の場合はブザーが鳴ります。

使用上のご注意

- 電圧チェックは、“電圧”側にプラグを差し込んで行ってください。“導通”側で電圧をチェックすると故障します。



- 導通チェックは、測定対象物に電圧が掛かっていないことを確認してから行ってください。電圧が掛かっていると故障します。



- 束ねてある長尺ケーブルや芯線端部が汚れている等の状況では導通チェックができない恐れがあります。

締付工具

スクリッパー

切断工具

穴あけ工具

油圧工具

通線工具

検電・計測器

アイデア
工具・他